

國立成功大學校園無障礙設施清查及改善措施計畫

The logo of National Sun Yat-sen University is a circular emblem. It features a yellow outer ring with the university's name in Chinese characters. Inside this is a purple ring with a central orange and white design that resembles a stylized flower or a traditional lamp. The text "第二階段工作成果報告" is overlaid in red on the center of the logo.

第二階段工作成果報告

執行單位：國立成功大學 總務處營繕組
規劃設計學院

簡報大綱

一、第二階段無障礙建築規劃

1. 各校區調查簡述
2. 調查內容與規劃重點
3. 各項緊急改善工程

二、無障礙宿舍規劃建議

三、預算編列原則

1. 急迫性之緊急改善工程
2. 配合教育部及學校政策
3. 分區分棟編列
4. 分項專案編列
5. 混合分配

四、改善光復成功兩校區之連繫

1. 路口不明顯
2. 樹蔭過密阻礙夜間照明


五、與市府協商事項

六、推動無障礙校園教育







1. 申請經費補助
2. 舉辦無障礙校園關懷活動
3. 開設通識教育課程

各校區調查簡述

建築類型 校區\	新建	既有	老舊	古蹟歷史建築	總計
成功	1	1	12	1	15
勝利		1	9		10
自強	4	1	4		9
建國			4		4
敬業	1	3			4
總計	6	6	29	1	42

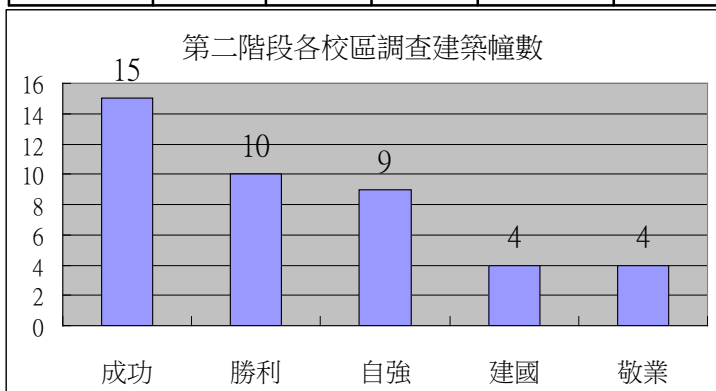

建築物類型，數量
單位：（幢）

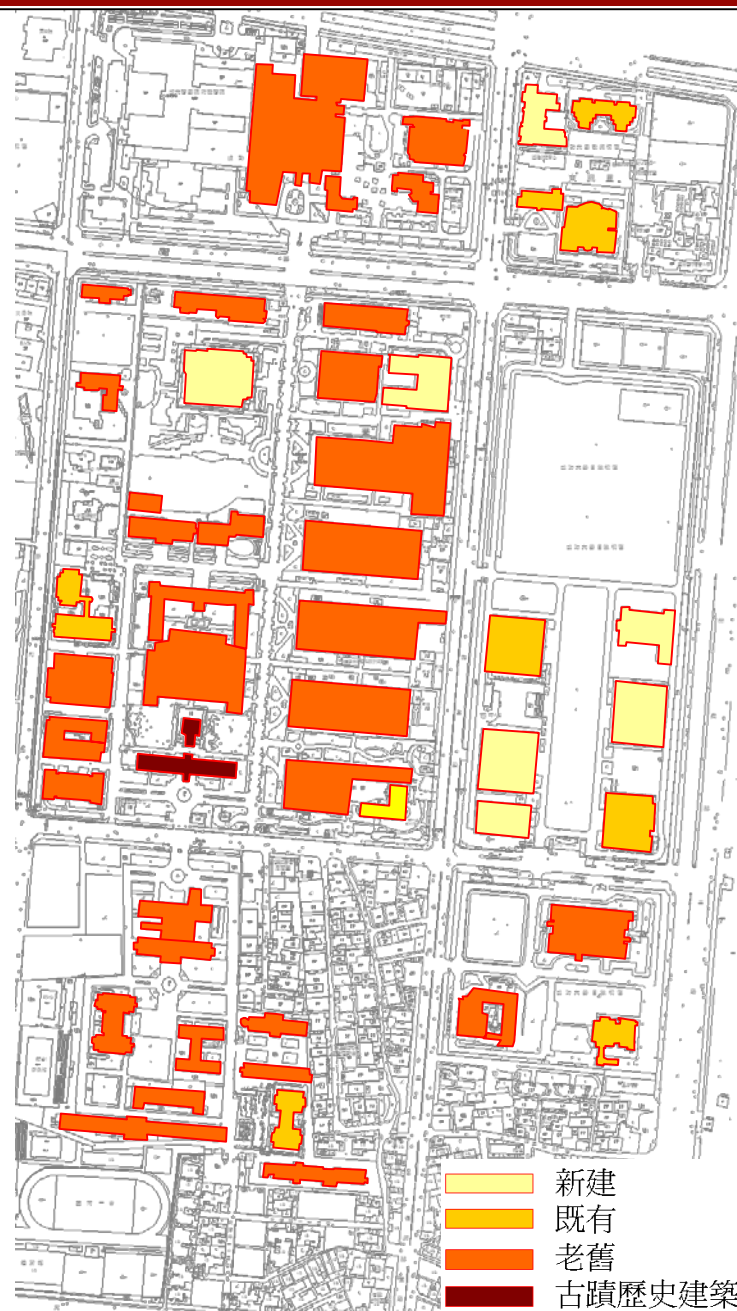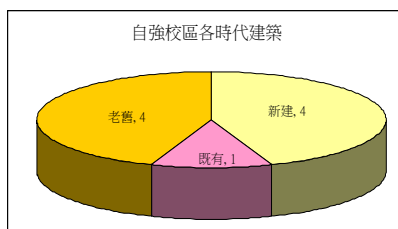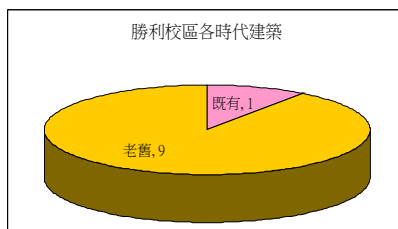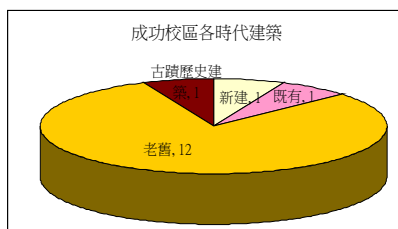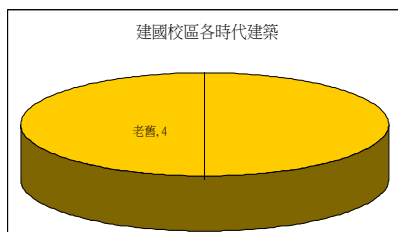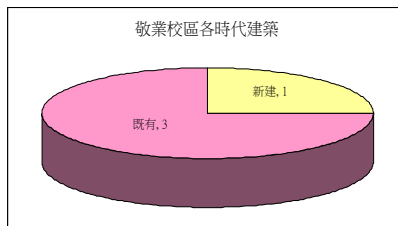

調查內容與規劃重點 成功校區

(成功校區) 建築物之名稱

迎賓苑
成功校區教職員單身宿舍 (國科會理論科學研究南部分中心)
水利系館
生物系館 (生命科學館)、生物系溫室新建工程
綜合大樓
物理二館
圖書館
自修教室及校史室 (博物館)
工科系館(舊機械系館)、工程科學系館
資訊工程系館、資訊系館(伯夷文物中心)
資源工程系館、工廠、資源系儲存室、資源系分析實驗室
材料工程系館、材料系工廠 (R1-26)、材料系工廠 (R1-50)
格致堂
物理系館 (前館)、物理系館 (後館)、物理系館增建
化學館、化學系館(第二期)、化學系館(第三期)
環工系館(舊工科系館)
土木暨環工系館 (卓群大樓)
土木工程館、土木材料實驗室、土木系測量館
數學系館
測量系館 (R1-45)、測量系館 (R1-47)
地球科學系館
資訊暨理化實驗大樓 (R1-54)



建築物無障礙調查分布圖

自強、勝利校區

	建築物之名稱	校區
二期 (1. 5 月) 10 /1 5	航太館（航空太空工程學系）	自強
	照坤精密儀器大樓（儀器設備中心）	
	科技大樓	
	化工系館	
	自強校區電機系館（電資學院電機館）	
	奇美大樓	
	機械系館	
	造船系館（系統及船舶機電館）（研究總中心）	
	航太所專用教職員眷屬宿舍	勝利
	圖書館(舊) -- 圖書部、K館	
	學生勝利第一宿舍（勝一舍）	
	學生勝利第四宿舍（勝四舍）	
	學生勝利第九宿舍（勝九舍）	
	學生勝利第五宿舍（勝五舍）（云青軒）	
	學生勝利第六宿舍（勝六舍）	
	學生勝利第二宿舍（勝二舍）	
	學生勝利第三宿舍（勝三舍）	
	學生勝利第八宿舍（勝八舍）	




- 新建
- 既有
- 老舊
- 古蹟歷史建築

建築物無障礙調查分布圖

建國、敬業校區

	建築物之名稱	校區
三期 (1. 5 月) 11 /3 0	醫學院教學大樓	建國
	醫學工程研究所(醫學檢驗生物技術學系)	
	醫學院護理系(護理學系)	
	物理、職能治療系館	
	學生敬業第一宿舍(敬一舍)	敬業
	學生敬業第二宿舍(敬二舍)	
	學生敬業第三宿舍(敬三舍)	
	敬業校區教職員單身宿舍	

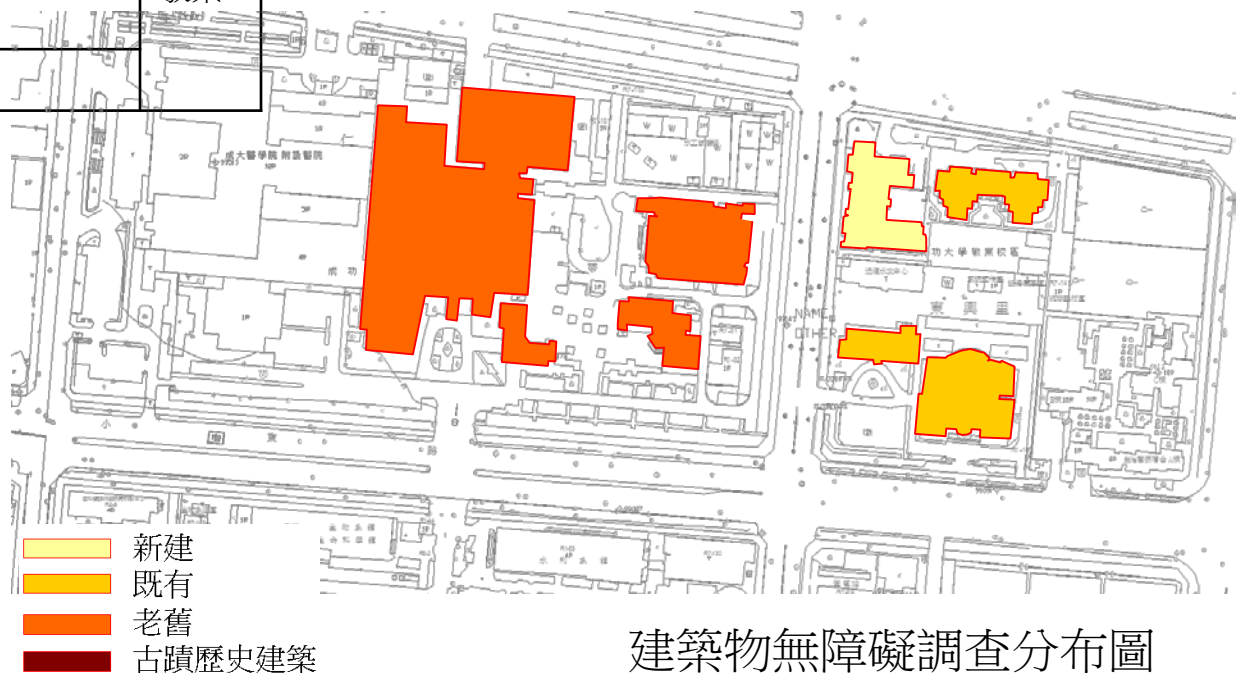


建築物無障礙調查分布圖

內部討論會



國立成功大學校園無障礙生活環境設施與設備調查表

調查日期：97年07月20日	建物名稱：工程科學系館	建物代碼：R1-2-0 R1-113-0
☒ 新建 891027 ☐ 既有 ☒ 老舊 220901 ☐ 古蹟及歷史建築		
建照號碼：(86)南工造字第 0526 號 使照號碼：(89)南工使字第 0740 號		建物位址：成功校區
用途：D-4	樓層數：地下2層地上5層	使用單位：工程科學系
備註：		


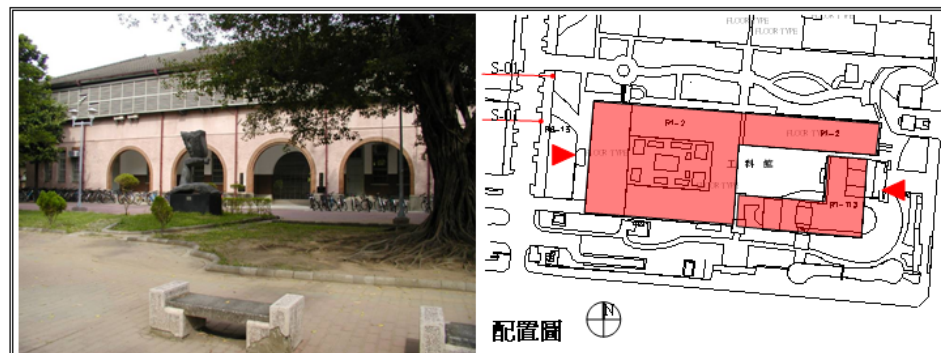



未設置引導標示 (誌)	未設置無障礙停車位	
備註：		

位置編號	照片	現況問題	查核項目	查核細項
S-01		路面凹凸不平整，連鎖磚未鋪設完整。	室外引導通路 (室外通路)	B-a-2

一樓現況平面圖
比例尺 0 5 10m

未設置引導標示 (誌)		
備註	1. 建築物室內本體一樓各出入口 (1F-04) 均有設置高差約 2-3 cm 門檻。	

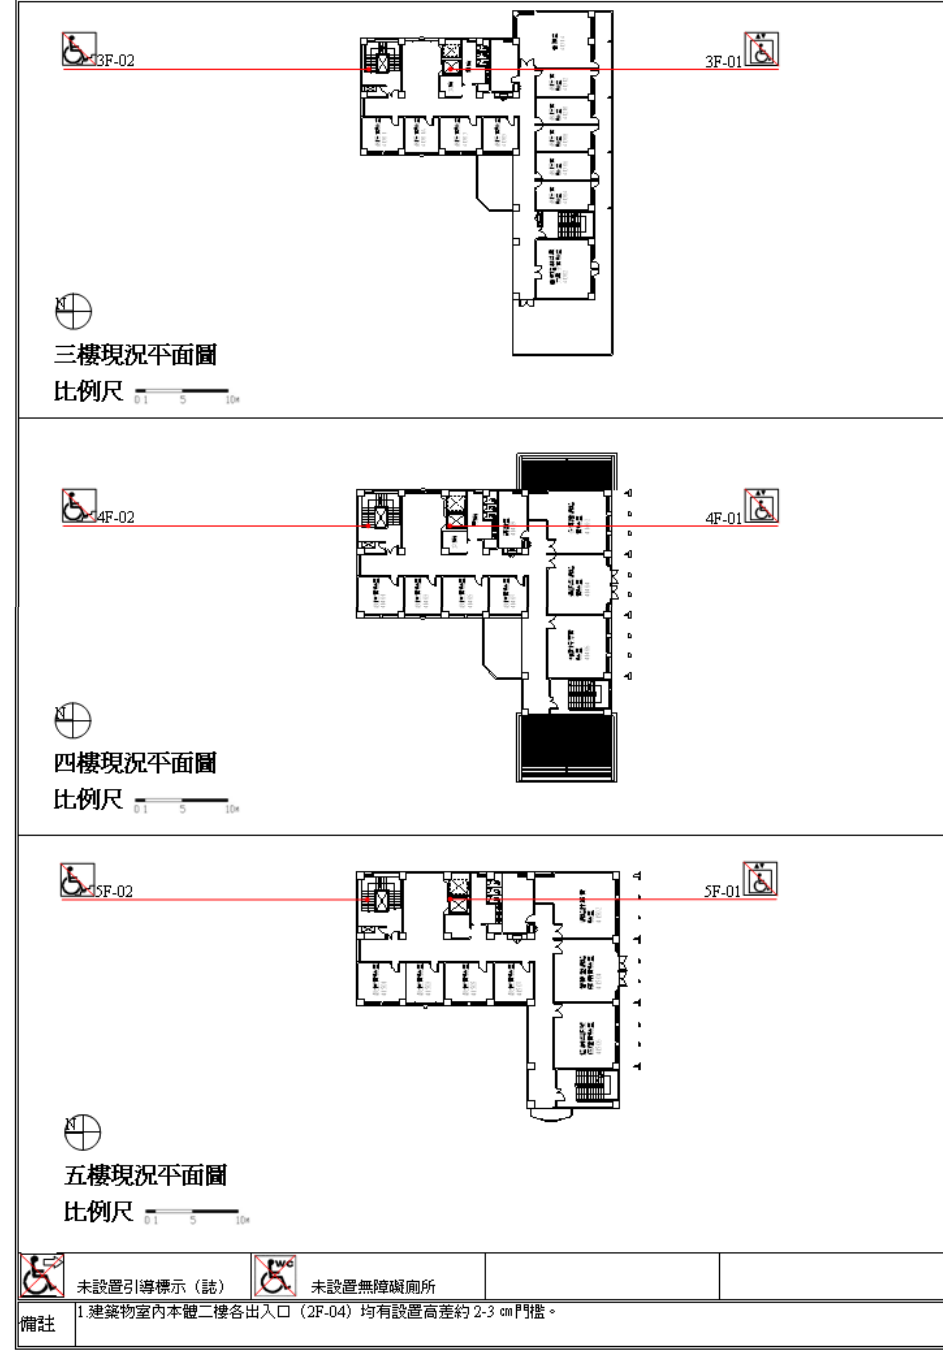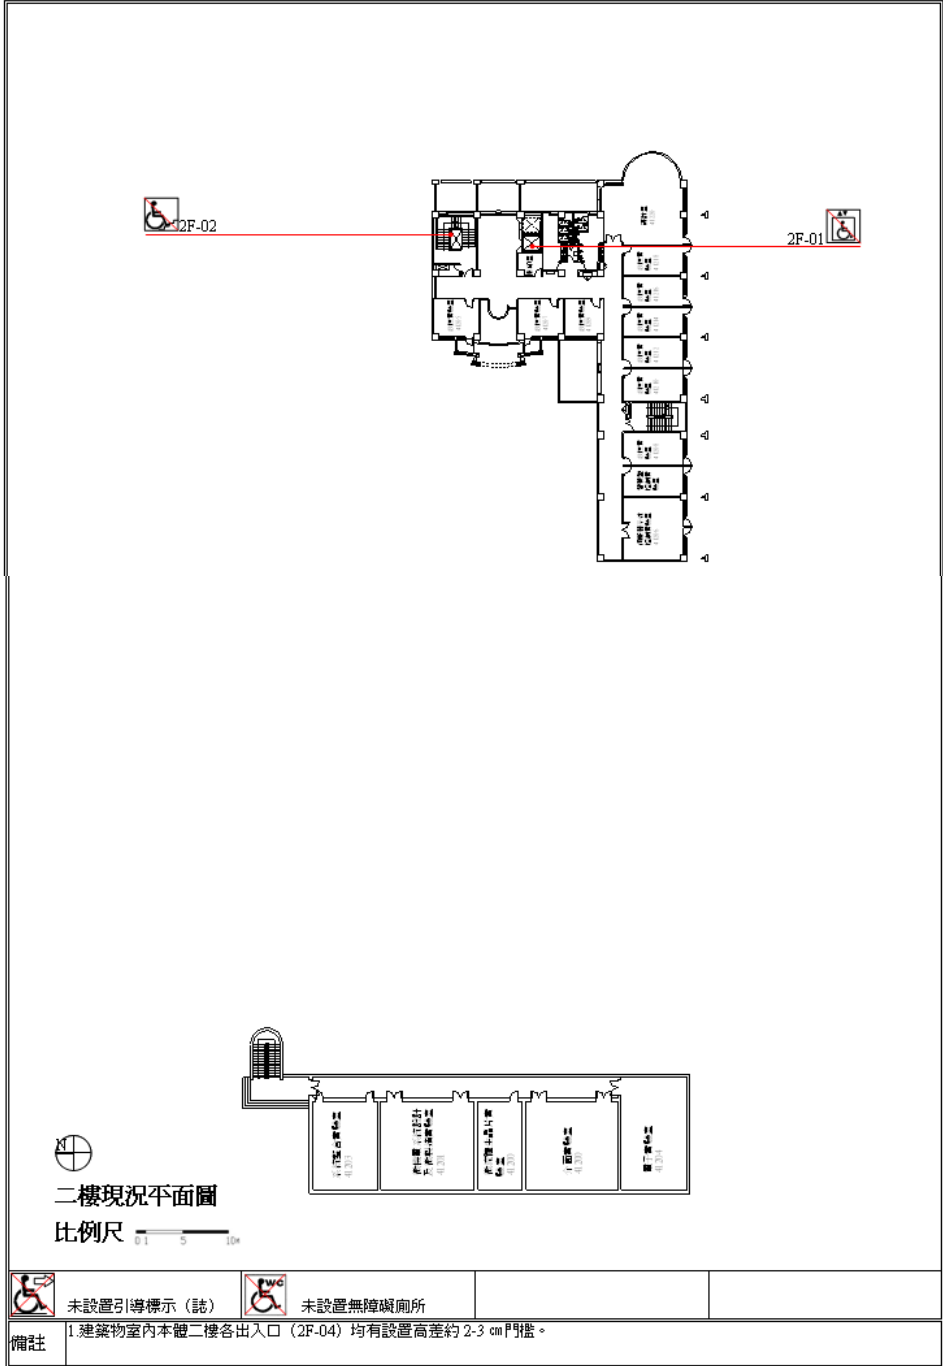


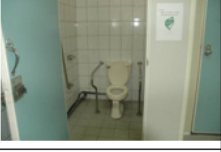位置編號	照 片	現 況 問 題	查核項目	查核細項
1F-01 2F-01 3F-01 4F-01 5F-01		1.機廂入口寬度 80 cm。 2.機廂內部淨寬 140*150 cm。	垂直移動設施 (昇降設備)	D-b
1F-02 2F-02 3F-02 4F-02 5F-02		扶手高度 90 cm。 兩側扶手端部未設置防勾擋處理。 扶手圓形直徑約為 9 cm	垂直移動設施 (樓梯)	D-a-8 D-a-9 D-a-13
1F-03		通路高差約 53-56 cm。	水平移動設施 (室內通路走廊)	C-a-1
1F-04		通路高差 44 cm。	水平移動設施 (室內通路走廊)	C-a-1
1F-05		廁所門寬 60 cm。 廁所採取推門，且設置喇叭鎖。 男廁未設置求助鈴，女廁僅設置一個求助鈴。 廁所一邊之淨空間不足 75 cm。 馬桶設置有蓋。 馬桶一側未設置可動式扶手。	使用性設施 (廁所盥洗室)	E-a-3 E-a-4 E-a-7 E-a-9 E-a-10 E-a-13
1F-06		扶手高度 95 cm。	水平移動設施 (坡道)	C-d-9
1F-07		扶手高度 90 cm。 扶手圓形直徑約為 9 cm	水平移動設施 (坡道)	C-d-9 C-d-12
1F-08		入口設置門檻高差約 12-14 cm，且內部地坪高於門檻約 2.5 cm。	水平移動設施 (出入口)	C-b-8


1F-09		通路斜坡高差約 17 cm，坡長約 70 cm。	水平移動設施 (室內通路走廊)	C-a-3
-------	--	--------------------------	--------------------	-------

規劃原則
(一) 法令規章： (1) 本幢建築(工程科學系館)參照內政部行政命令台內營字第 0970803094 號內文，詳述「公共建築已依 85 年 11 月 27 日修正之本規則建築設計施工編第 10 章規定設置或核定之替代改善計畫者，視同具替代性功能」。 (二) 改善方案說明： (1) 工程科學系館屬新、舊建築物整體規劃後共同使用，故無障礙設施改善雖已符合替代改善計畫，然為有效提升肢障人士之使用便利，調查範圍著重於與新、舊建築物使用性質較為密切的樓層，部分樓層空間(B1~B2)新建之地下停車場係為 85 年後新建暫不納入檢討對象 (2) 經調查檢討後，建築本體改善內容著重於舊有建築通廊連結(斜坡設置)與新建建築的電梯與廁所設施調整或改善。 (3) 本案無障礙廁所改善係以既有男廁內之一間無障礙廁所進行空間尺寸調整，並配合出入口方向進行改善。




工程科學系館無障礙通路規劃方案

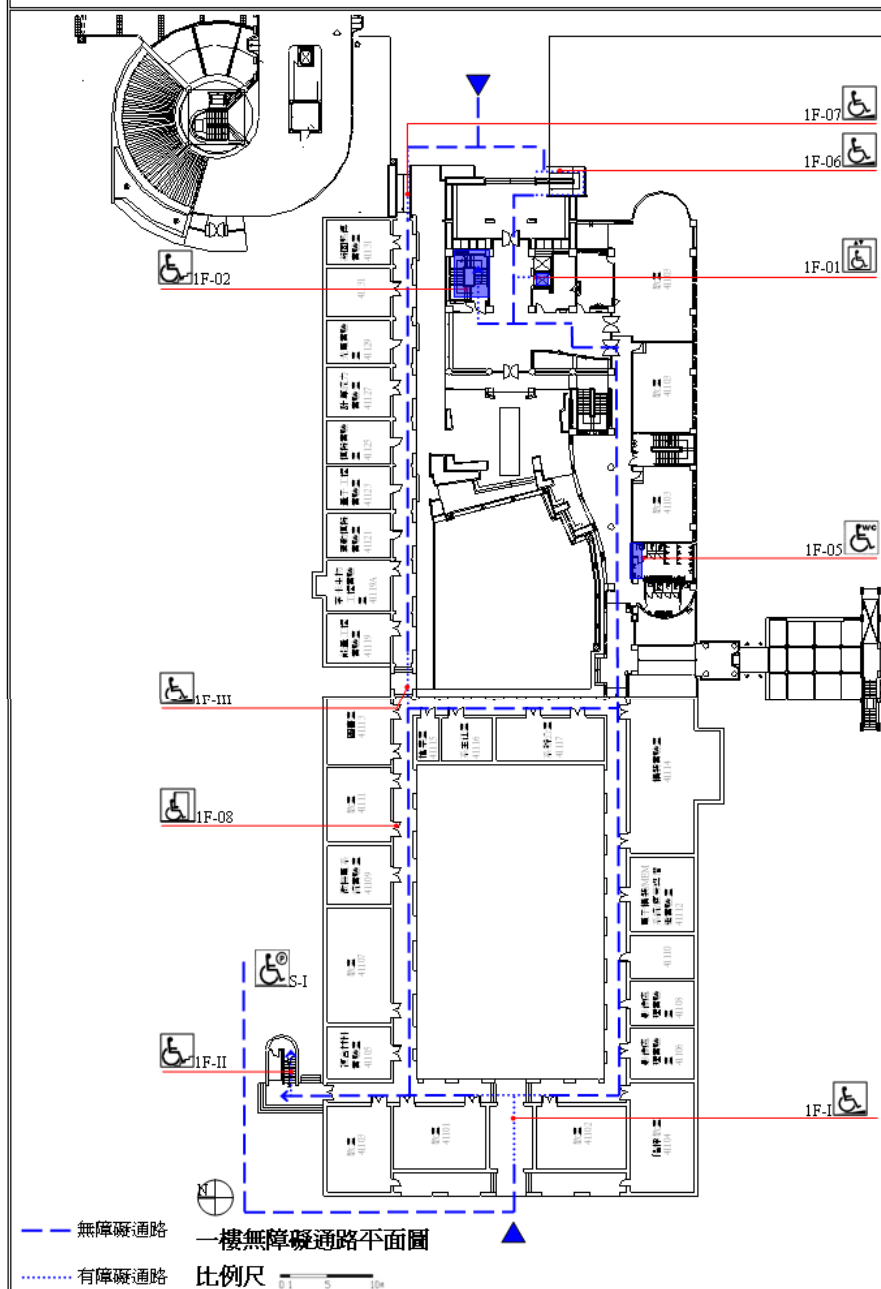

工程科學系館無障礙通路規劃方案

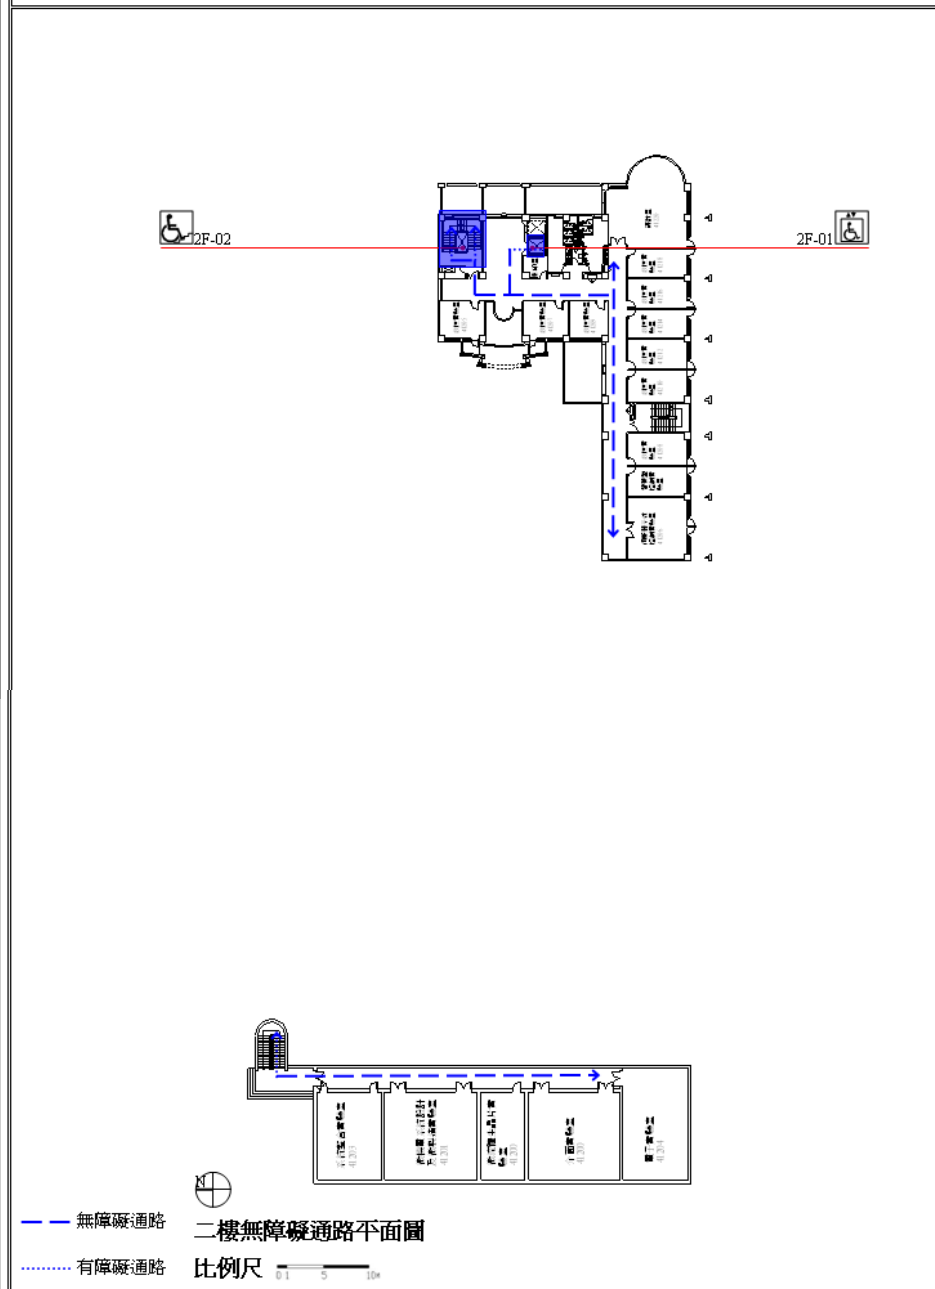

工程科學系館無障礙通路規劃方案

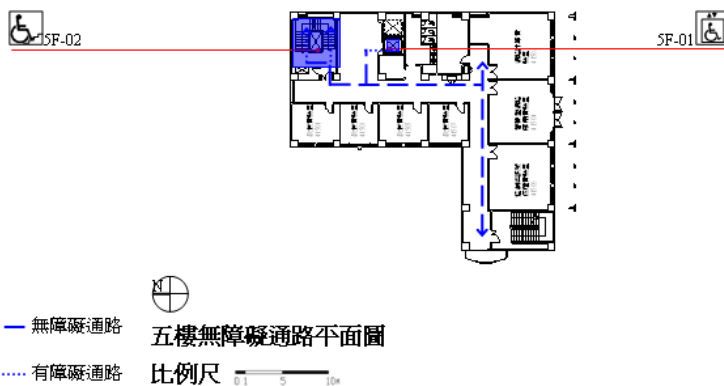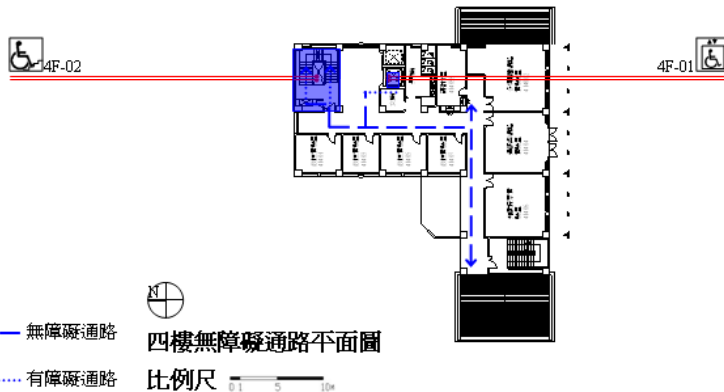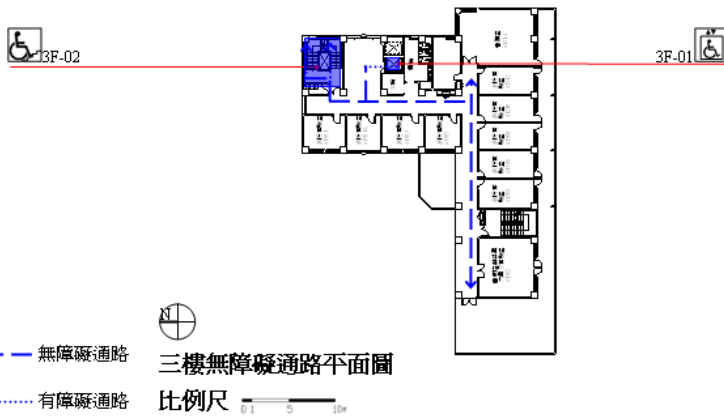

工程科學系館無障礙環境改善項目與經費概估表

(仟元)

位置編號	改善項目與說明	單位	數量	單價	複價	備註
S-01	改善項目：戶外通路修整。 說明：既有北側道路地坪修整，鑿除凹凸面鋪材質。	處	2			
S-I	改善項目：設置無障礙停車位與引導標示。 說明： 1.配合既有停車空間改善劃設 2 個無障礙停車格，單元尺寸至少符合 600 cm*350 cm 規範標準。 2.增設相關無障礙引導標誌。	式	1			
1F-01 2F-01 3F-01 4F-01 5F-01	改善項目：改善既有電梯作為無障礙電梯。 說明： 1.增設昇降機呼叫鈕。中心線高度距樓地板面 110 cm。 2.增設昇降機入口的觸覺裝置。觸覺裝置長寬至少 8 cm。 3.增設觸覺標誌。中心點應位於樓地板面上方 135 cm。 4.昇降機門應維持完全開啟狀態至少 5 秒鐘。 5.機廂內至少兩側牆面應設置扶手。 6.後側壁設置安全玻璃之後視鏡距機廂地面 85 cm 或懸掛式之廣角鏡。 7.輪椅乘坐者操作盤。 8.既有電梯受限於機廂入口寬度 80 cm，機廂內部淨寬 140*150 cm；故輪椅迴轉空間暫不處理。	座	1			
1F-02 2F-02 3F-02 4F-02 5F-02	改善項目：改善現有樓梯作為無障礙樓梯。 說明：既有樓梯扶手高現況保留，並於既有扶手外側與側邊牆壁增設扶手，新增扶手管徑需符合 2.8-4 cm，高度維持在 75 cm，並設置防勾撞處理。	座	7			地下 2 層地上 5 層
1F-05 ...	改善項目：設置無障礙廁所。 說明： 1.既有男廁局部拆除、出入口空間調整。 2.既有男生無障礙廁所空間改善，新增一處出入口提供無障礙廁所與男廁共同使用。	間	1			
1F-05	改善項目：設置無障礙廁所。 說明： 1.既有男廁局部拆除、出入口空間調整。 2.既有男生無障礙廁所空間改善，新增一處出入口提供無障礙廁所與男廁共同使用。	間	1			
1F-06 1F-07	改善項目：增設斜坡扶手。 說明：既有扶手現況保留，並新設無障礙斜坡扶手。斜坡兩側應增加無障礙扶手。新增扶手管徑需符合 2.8-4 cm，高度維持在 75 cm，並設置防勾撞處理。	處	2			
1F-08	改善項目：教室出入口設置簡易可移動之斜坡平台。 說明： 1.入口設置斜坡平台應符合出入口最小寬度，並考量在不影響正常通行安全下，設置可臨時移動、拆卸、組裝與方便收納之斜坡平台至少兩座以上。 2.斜坡平台機能設計應能符合不同高差進行微量調整。	座	2			
1F-I	改善項目：設置斜坡平台承接處與樓梯。 說明： 1.入口中廊設置長度約 6.5M 斜坡，端處平台承接建築本體左右外廊與既有樓梯做整體性高程高差排除。 2.新設斜坡需考量承接處中廊、與外廊（水泥）與樓梯之防滑材質與鋪面樣式。	座	1			
1F-II	改善項目：改善既有樓梯做為無障礙樓梯。 說明： 1.新增扶手管徑需符合 2.8-4 cm，高度維持在 75 cm。 2.梯級終端 30 cm 處增設不同顏色與質地的警示設施。 3.樓梯既有級深 27-28 cm 與級高 17-21 cm 暫不處理。	座	1			
1F-III	改善項目：增設斜坡改善。 說明： 1.建築本體北側次要入口外廊處，中間兩端中廊設置斜坡相互連接，入口端處設置階梯高差承接斜坡平台。 2.斜坡需考量承接中廊與出入口之防滑材質與鋪面樣式。	座	1			
合計						

1. 各校區調查簡述 2. 調查規劃重點 3. 緊急改善工程

緊急改善工程

第二次無障礙環境緊急改善工程

主要改善項目以廁所為主


比例尺 (單位: km)
0.2 0.1



成功大學校本部第二期緊急改善工程位置圖

各設施項目與施作位置對照表

設施項目	建物名稱	備註
廁所	建築系館、都計系館（旁）、修齊大樓、雲平大樓、管理學院、光復操場、總圖書館、資訊大樓、卓群大樓、勝一舍、航太系館	宿舍含浴廁
垂直升降設備（電梯）	歷史系館、中文系	已同意
其他設施（坡道等）	化工系館	華立廳

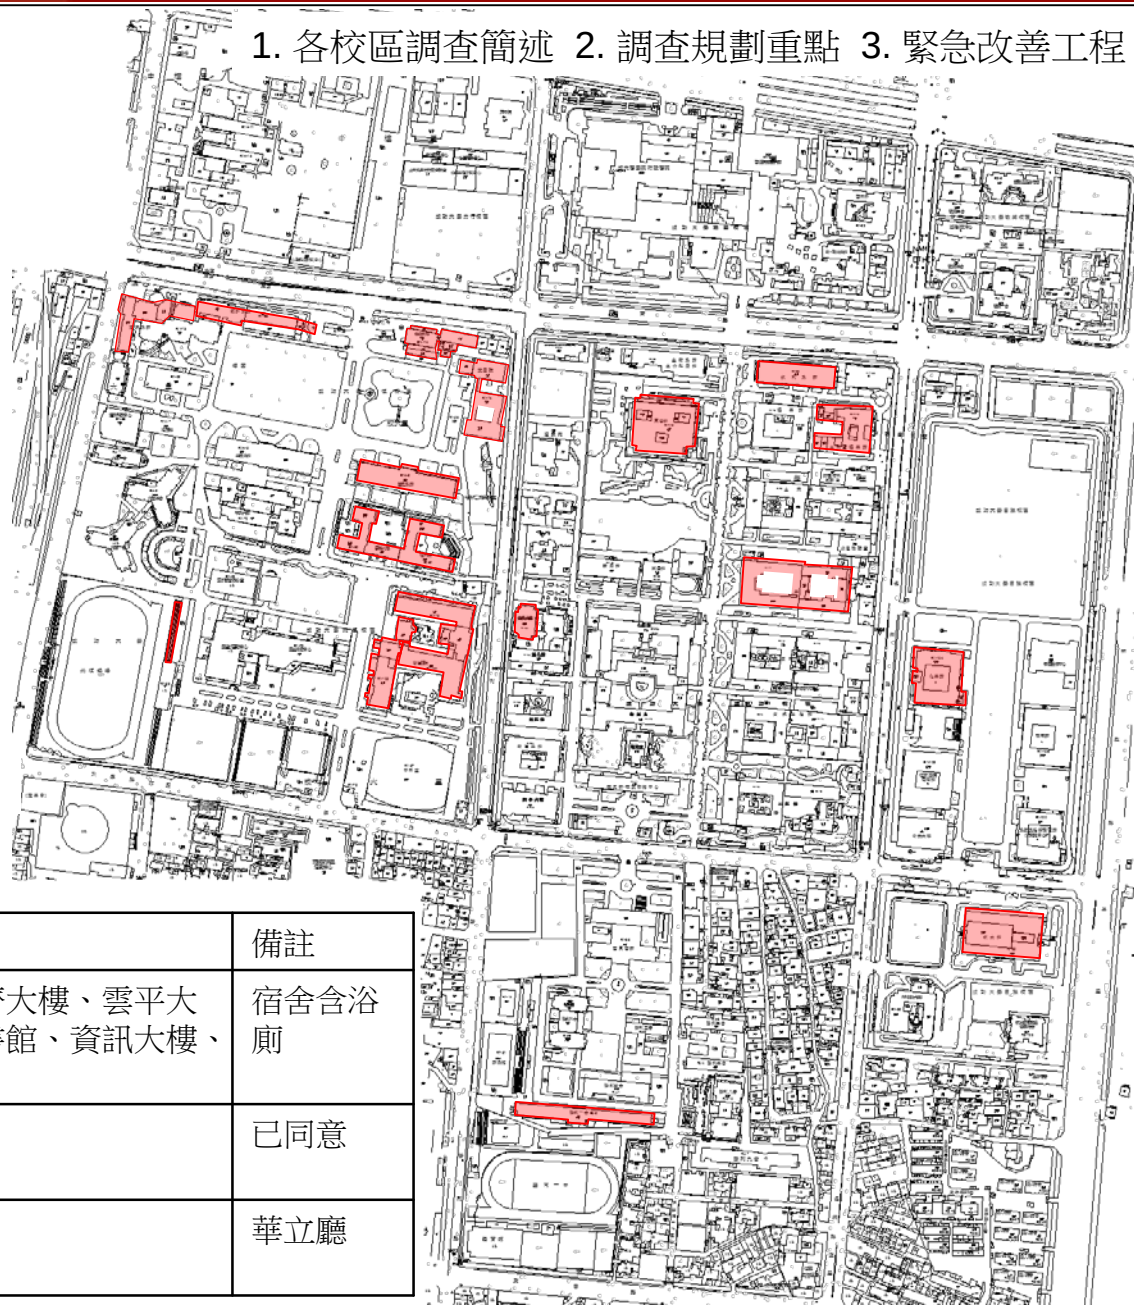

各學院系所討論照片

文學院各建築之規劃方案
歷史系電梯
中文系電梯
修齊大樓廁所

管理學院各建築之規劃及廁所緊急改善工程
工資管系廁所
統計系廁所



緊急改善工程

1. 各校區調查簡述 2. 調查規劃重點 3. 緊急改善工程

第二次無障礙環境緊急改善工程

校區	建築物	改善項目	預期效益與建議	設計中	施工中	已完成	備註
光復校區	光復操場	男女廁所 新增無障礙廁所 (通用設計)	改善現有男女廁之老舊設施與不堪使用狀況，同時利用現有閒置儲藏空間，設置無障礙廁所。建議以通用設計方式，除了可以方便學校師生使用，同時提供校外之肢體障礙者、老人、孕婦，以及帶小孩嬰兒所需要的設備，以增加校園開放空間的社會性功能，增加學校之多元的服務。		◎		黃瑞益
	建築系館耐震大樓	一樓廁所	目前地下一樓及一、二樓為通識教育課程主要上課地點，先前已施作一處教室門口高地差的案例，建議持續針對該大樓之無障礙空間進行改善。以一樓為男廁，二樓為女廁之配置，內部各設置一處標準無障礙設施與設備。		◎		汪裕成
	都計系館	東側外部廁所 (通用設計) 榕園旁	改善現有女廁及無障礙廁所之老舊與不堪使用狀況，建議以通用設計方式改善，除可作為戶外無障礙廁所之示範，也提供學校師生使用；同時加強導引指標與說明標誌，提供校外之肢體障礙者、老人、孕婦，以及帶小孩嬰兒所需要的設備，以提供多元的服務，增加校園開放空間的社會性功能。		◎		
	修齊大樓	三樓廁所	目前外文系有許多身心障礙同學，雖目前已設有無障礙廁所，但其設備內容普遍無法合於同學使用以及新訂法令規範，建議於一樓設置一處標準廁所以因應同學之需求。		◎		
	雲平大樓	鳳凰劇場旁男女廁所	鳳凰劇場旁之廁所目前衛生及管理狀況不佳，且未設置無障礙廁所，建議增設無障礙廁所，同時改善現有之廁所環境，設置感應式機械排風與相關無障礙廁所標準設備，展現空間特色，提供室內表演團體及全校師生員工之使用。		◎		
	管理學院	一樓二處廁所 統計系、 工資館系	管理學院為多棟建築物連接而成之建築物，依規範內容可視為一幢建物，可設置一處標準無障礙廁所。但由於各系所門禁管理不一，且管理學院有10位身心障礙學生，在於使用量方面必須考慮其合理空間量，因此建議針對各系所之一樓共五處之廁所進行評估改善，可提供日夜間上課之際，行動不便者所使用，同時不影響各系所個別門禁管理模式。		◎		



1. 各校區調查簡述 2. 調查規劃重點 3. 緊急改善工程

緊急改善工程

第二次無障礙環境緊急改善工程

校區	建築物	改善項目	預期效益與建議	設計中	施工中	已完成	備註
成功校區	圖書館	地下一樓 地下二樓 及三樓廁所	圖書館為全校師生及職員常使用之建物，然而全棟廁所空間狹小且相關無障礙設施未臻完備，因此建議列於校內緊急改善之必要建築物。而內部廁所建議優先順序於一、三及地下二樓設置一處無障礙廁所，提供校內外行動不便者使用，並作為其他單位參酌示範之用。		◎		汪裕成
	卓群大樓	一樓廁所	該棟建築雖為新設建物但仍未考量無障礙廁所之設計，建議於一樓提供完善之無障礙廁所以供環工及卓群大樓使用。		◎		
勝利校區	勝一舍	一樓東側宿舍寢室改善	現有浴室及廁所門檻太大，輪椅使用之際有翻倒的疑慮，需要有旁人協助，建議拆除門檻，設置截水溝與細格柵，以提供行動不便的同學能順利使用，同時避免門檻高差而導致其他同學在溼滑的環境中滑倒。另，現有宿舍之改善方式，建議運用六間寢室規劃為四間含有共用浴廁的雙人（行動不便及照顧者）寢室，提供獨立使用空間。		◎		黃瑞益
自強校區	航空太空工程學系	一樓西側廁所	現有無障礙廁所有破損不堪使用狀況，但現有空間大小適中，建議針對現有不符合規範之設備，進行改善修正，並注意施工細節，以達到善意關懷的空間改造目的。		◎		
	化工系館	地下一樓華立廳	華立廳為通識教育課程的重要大型教室，但由於出入口緊鄰階梯與坡道問題，以致隱藏意外發生之危險；而現有坡道不符於規範，有同時改善之契機。為了確保華立廳出入安全，同時考量現有動線狀況，建議整體空間規劃，拉大平台與坡道之格局，設置單邊扶手與置物收納櫃，增加室內穿廊空間排練活動的使用性。		◎		

光復操場球場男女廁
新增無障礙廁所



雲平大樓鳳凰劇場
旁廁所



都計系館
東側外部廁所



修齊大樓三樓廁所



建築耐震大樓一樓廁所



卓群大樓一樓廁所




圖書館地下一樓



唯農大樓無障礙緊急改善工程 10萬元以下

校區	建築物	改善項目	預期效益與建議	設計中	施工中	已完成	備註
光復校區	唯農大樓	馬桶2座（男女）、小便斗1座、水泥隔屏打除、廁所求助鈴警報連線裝置、飲水機移置、無障礙標誌（廁所、通路、停車位）、坡道扶手2座（南北出入口）、停車位2座	本大樓之性質係以教室為主的教學大樓，學生密集上課			◎	

改善後無障礙環境實地照片

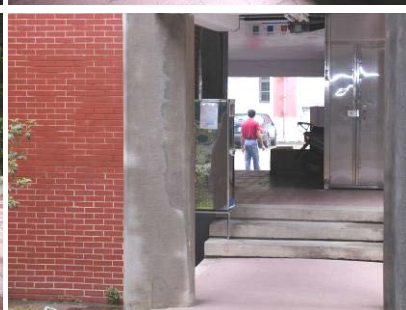

無障礙宿舍規劃建議

現況學生宿舍分布

勝利校區7幢+1幢（太子BOT案）

光復校區3幢

敬業校區3幢

現況身障生住宿狀況

勝一舍1位


勝四舍1位

勝六舍1位


光一舍2位



太子BOT案學生宿舍，35年合約期限，依96年技術規則設置，
位置在二樓電梯旁，2間無障礙寢室—雙人套房式，
尺寸為581CM*644CM，內部淨空間241CM~107CM，
內附廁所242CM*293CM，門淨寬90，橫向推拉門，
洗手台ㄇ型扶手，馬桶旁一組水平垂直扶手，淋浴區設L型扶手，
中間走廊249CM~200CM，
設置15人（內）及13人（外）份無障礙電梯，一座無障礙樓梯，
二處無障礙汽車停車格600CM*350CM，未設置無障礙機車停車位

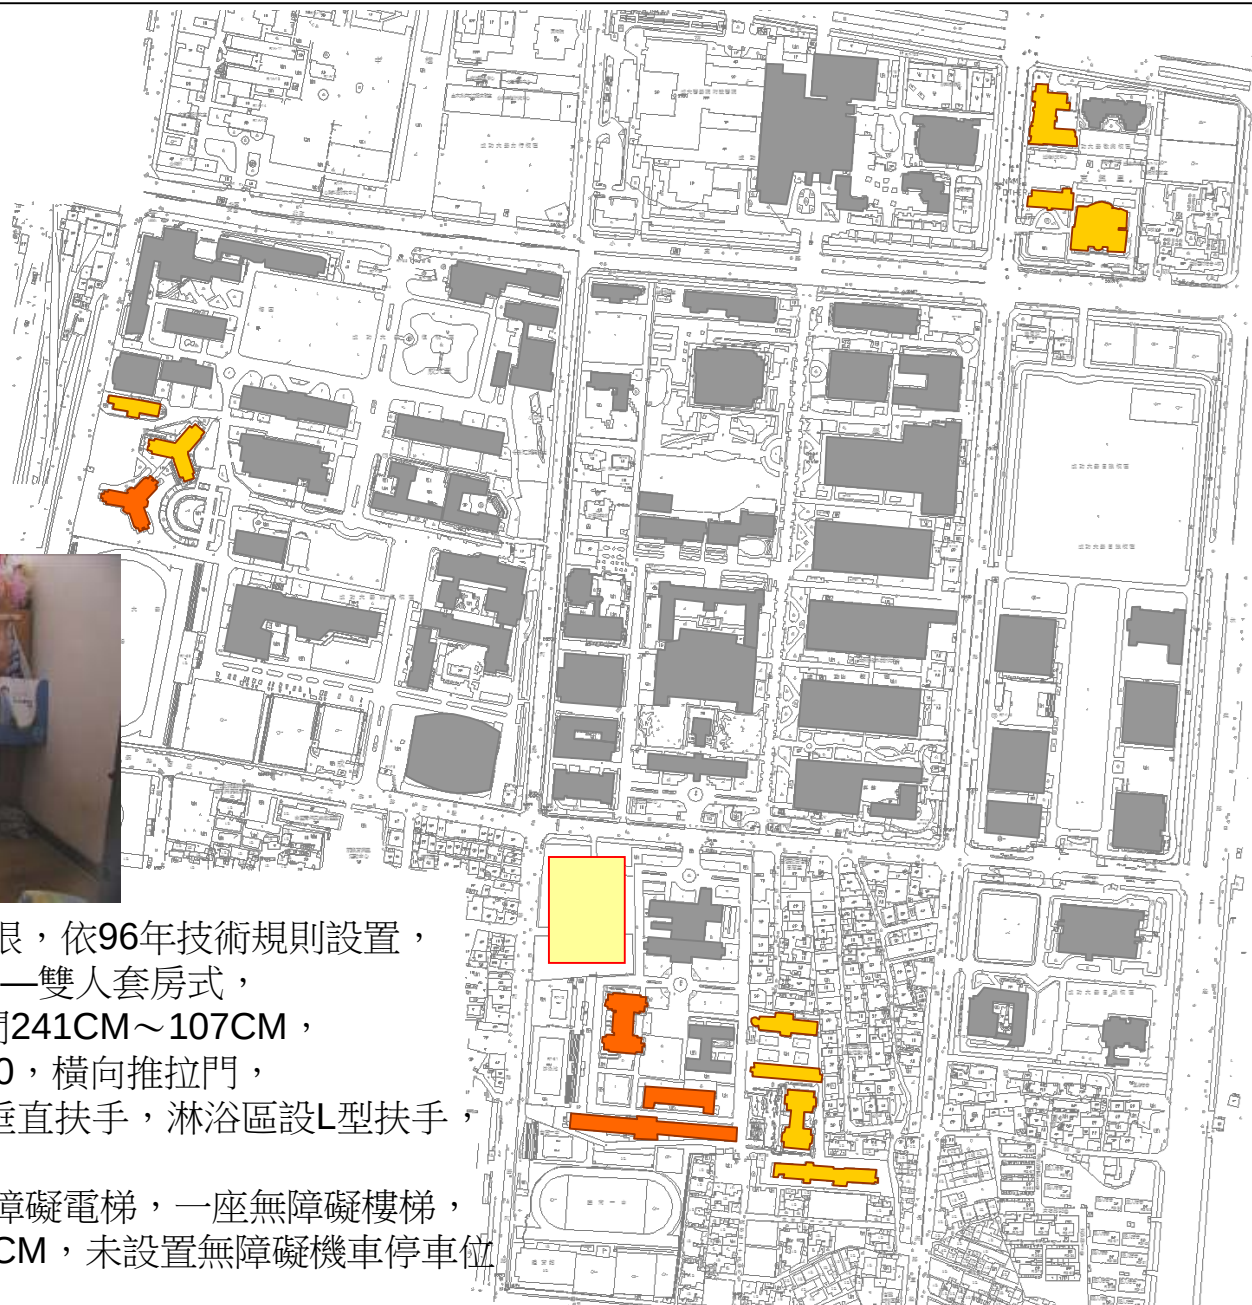

現況處置策略：針對需求改善設施

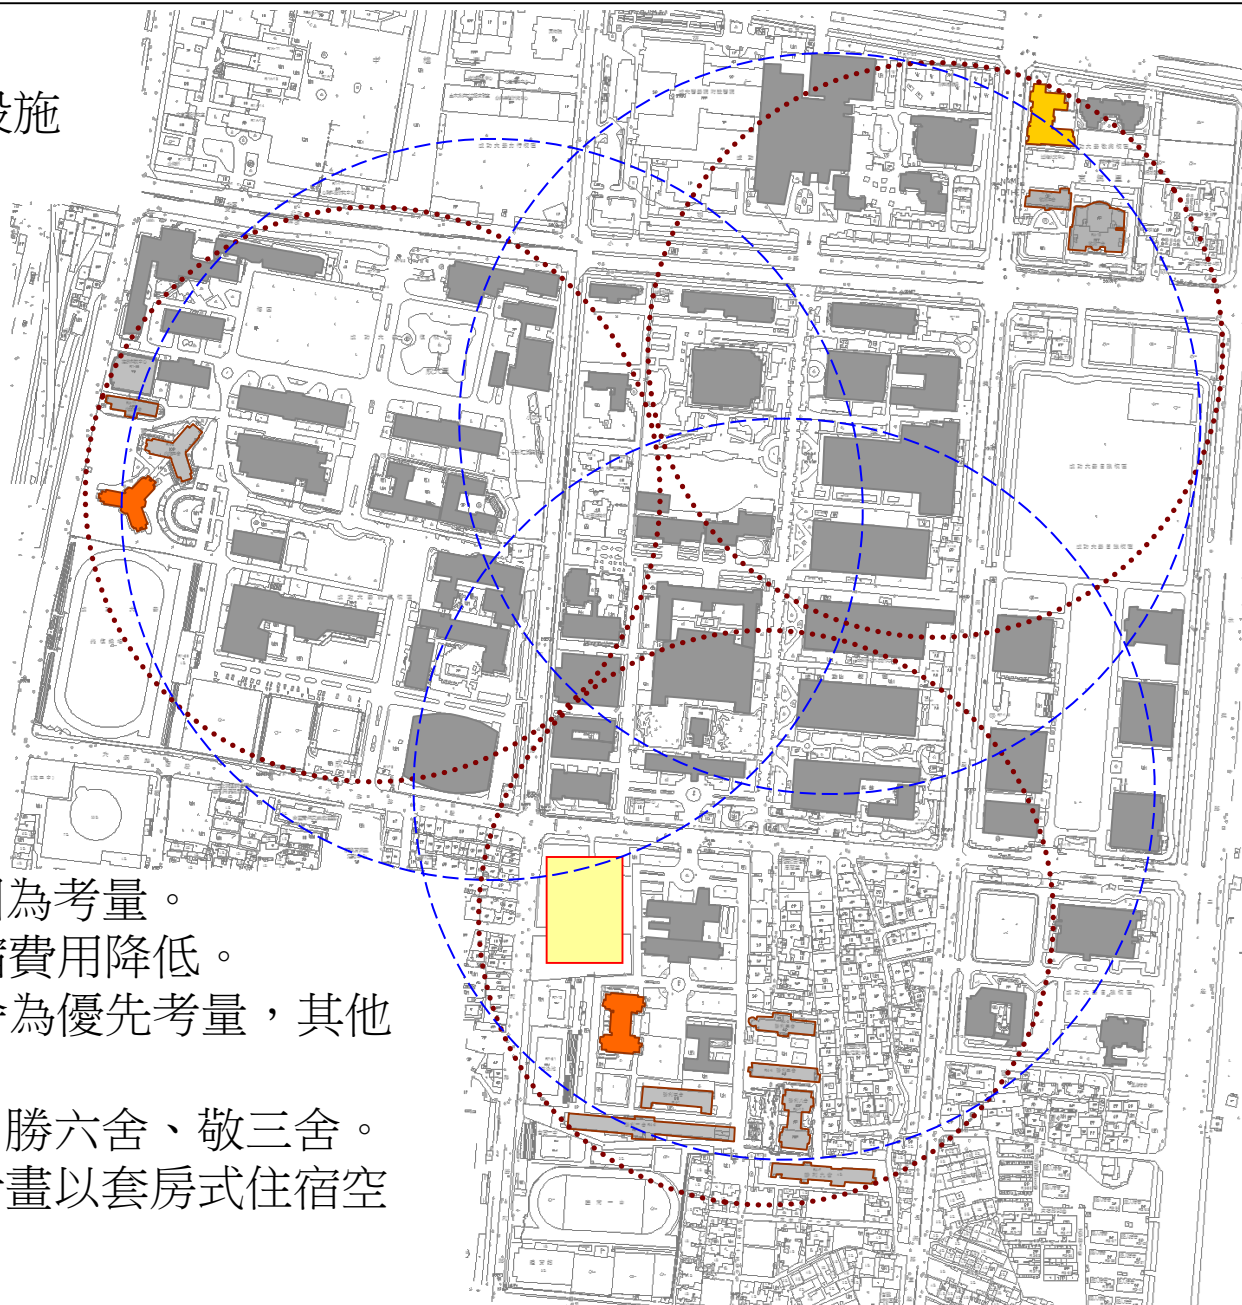

規劃建議—

- 1.分散配置原則以主要活動範圍為考量。
- 2.協調太子BOT案學生宿舍住宿費用降低。
- 3.安排住宿以新BOT案學生宿舍為優先考量，其他宿舍為輔。
- 4.三校區各劃設一處，光一舍、勝六舍、敬三舍。
- 5.建議未來空間改善依據改善計畫以套房式住宿空間為前提。

預算編列原則

1. 急迫性之緊急改善工程
2. 配合教育部及學校政策
3. 分區、分棟編列


---光復、成功、勝利、自強、建國...等
 ---辦公、圖書、閱覽、消費、教學、活動

4. 分項專案

---廁所、樓梯、電梯、指標、坡道、宿舍
 ---戶外至一樓或地面層

5. 混合分配

---成功校區各教學大樓戶外至一樓地面層

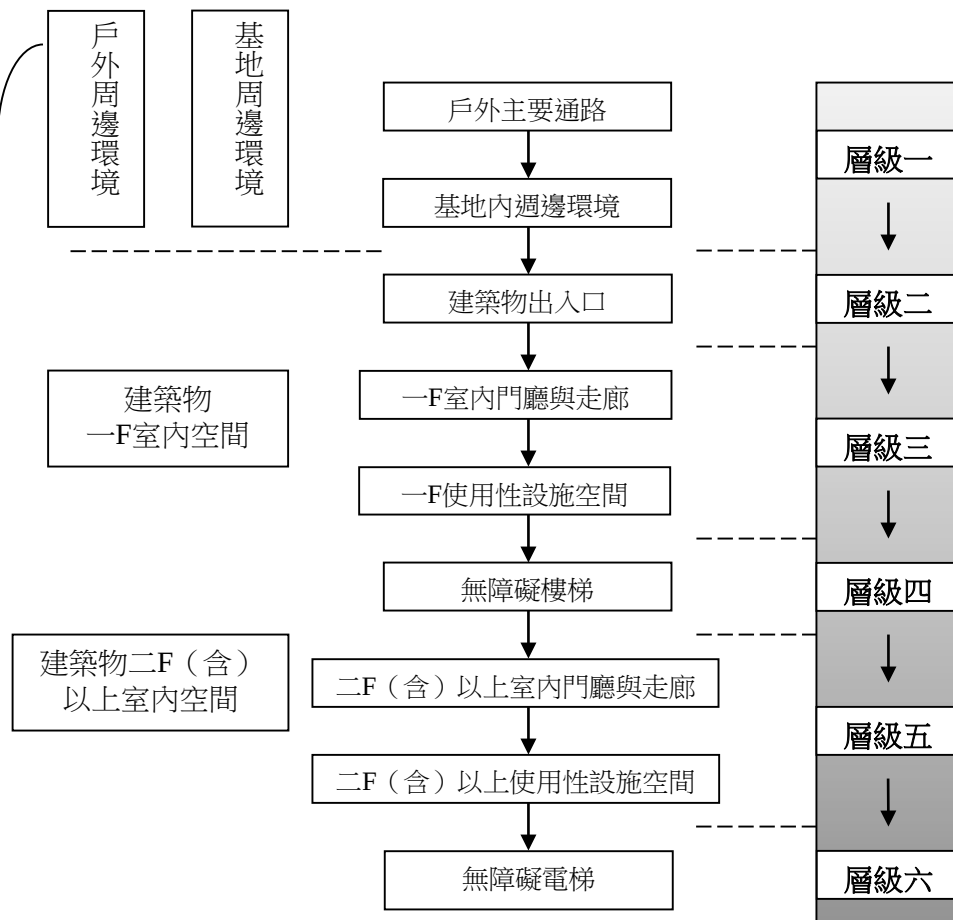


A. 週邊整體環境

校園通路-->建築物周邊-->建築物出入口


B. 建築本體

建築物出入口-->室內門廳-->建築物一樓平面-->垂直動線（樓梯）
 -->垂直動線（昇降設備） -->建築物二樓平面

1. 校區間通路改善 2. 機車停放與出入管理 3. 路口不明顯 4. 樹蔭過密阻礙夜間照明

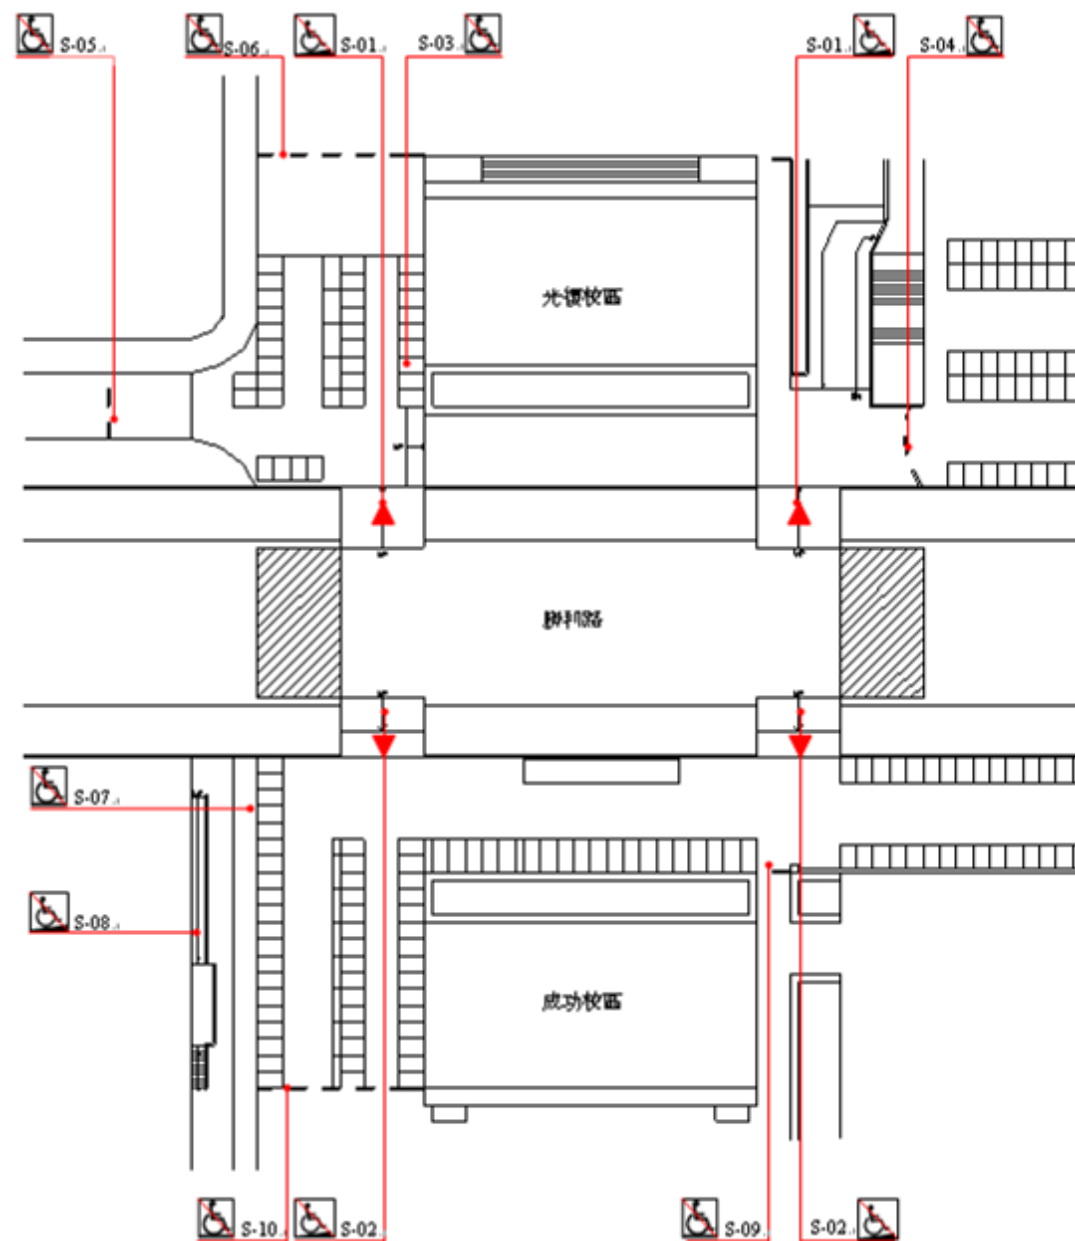


光復成功兩校區無障礙環境改善項目

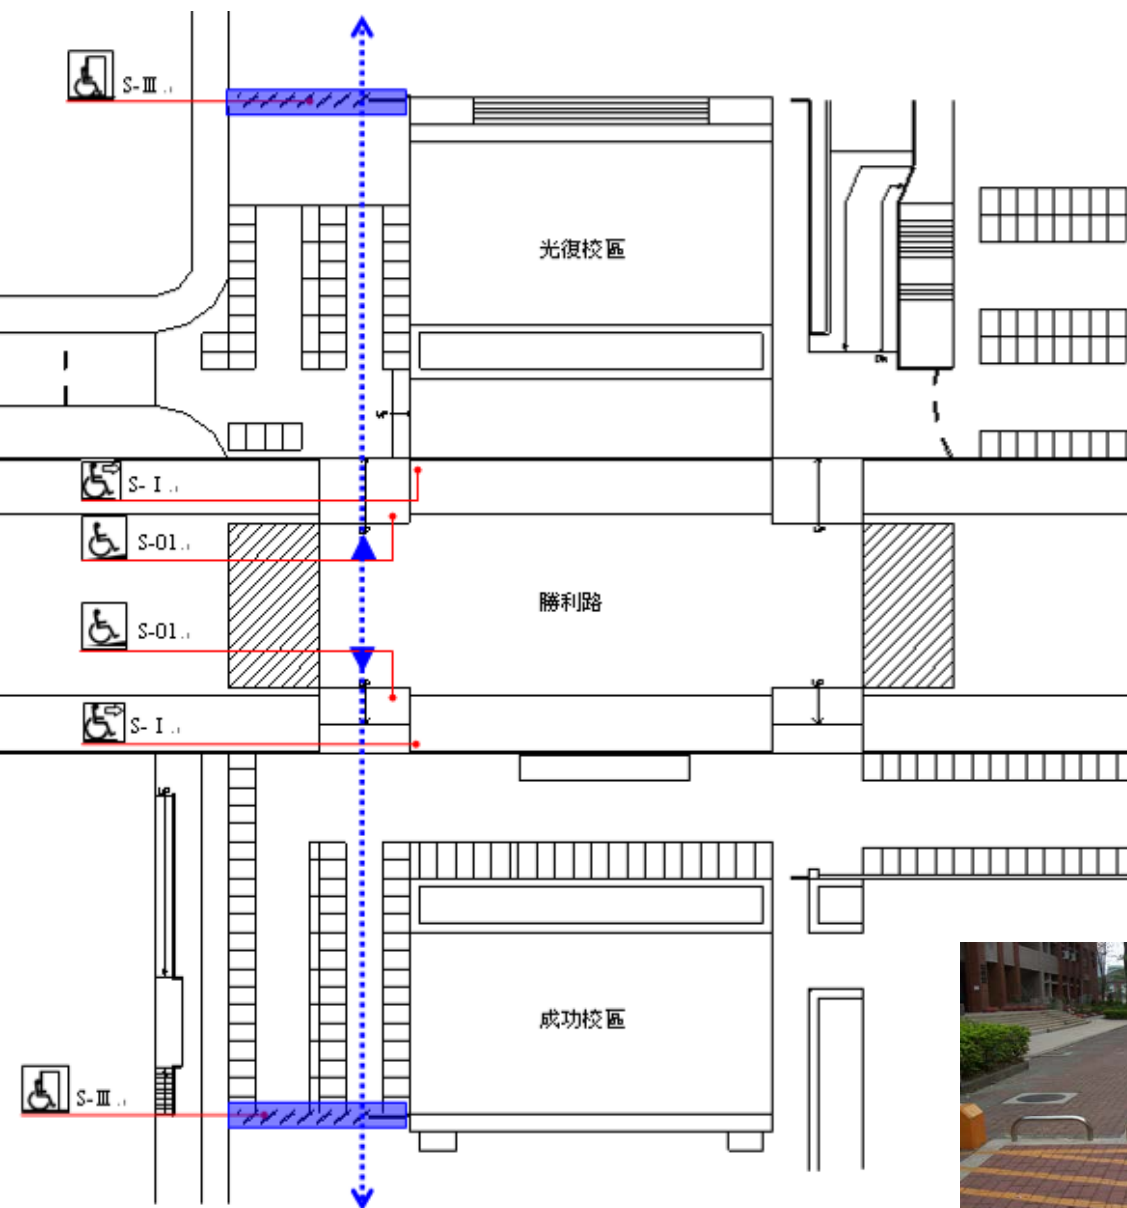

位置編號	改善對策與方案說明	單位	數量
S-01	改善對策：設置坡道 說明：在此處設置合格的坡道。	處	2
S-I	改善對策：設置入口引導標誌 說明： 1.建議入口引導標誌設置在光復與成功校區的圍牆上。 2.建議入口引導標誌須標示無障礙通路之方向，引導行動不便者行進方向。	處	2
S-III	改善對策：移除現有車組，加設置電動搖控式伸縮門 說明： 現有的固定式車阻移除，加設電動搖控式伸縮門	處	2
S-IV	改善對策：定期修剪枝葉加強間照明 說明：避免枝葉遮蔽號誌及強化夜間照明倚立通行之安全。	處	1



校區間通路－勝利路人行徒步空間

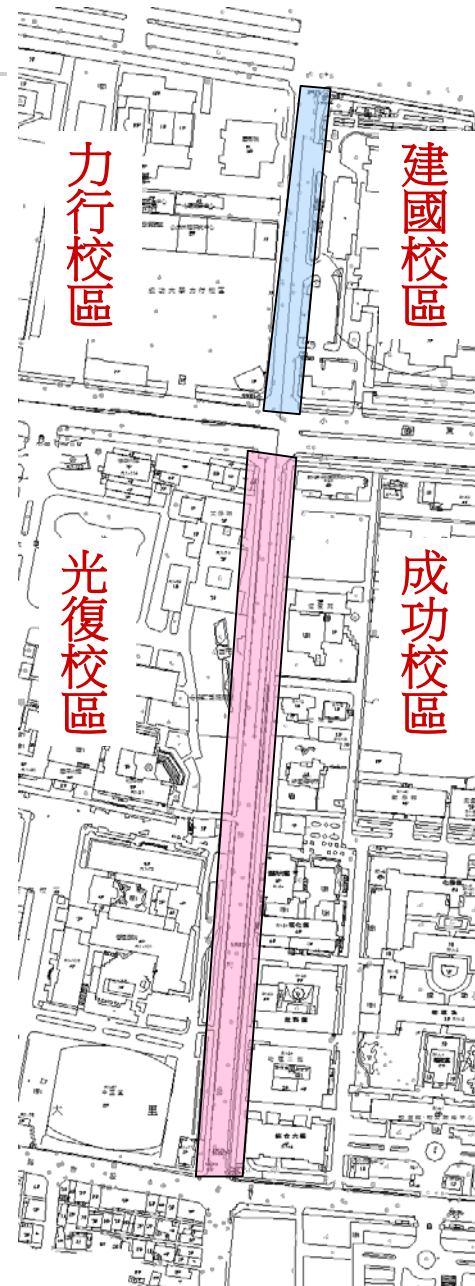


- 路口等候空間不足，無延遲通行時間
- 通路鋪面不平整，有阻礙
- 通路有阻礙，淨寬小於130cm
- 車阻及輔助設施阻礙通行
- 路口坡道未設或坡度大於1/10
- 機車騎上人行道




校區間通路 -- 小東路人行徒步空間



- 機車騎上人行道
- 路口空間不足
- 通路地面不平整
- 地面坡度大於1/15
- 通路淨寬小於130cm
- 水溝格柵與主要行進之方向平行，且開口大於1.3cm
- 路口坡道之坡度大於1/10

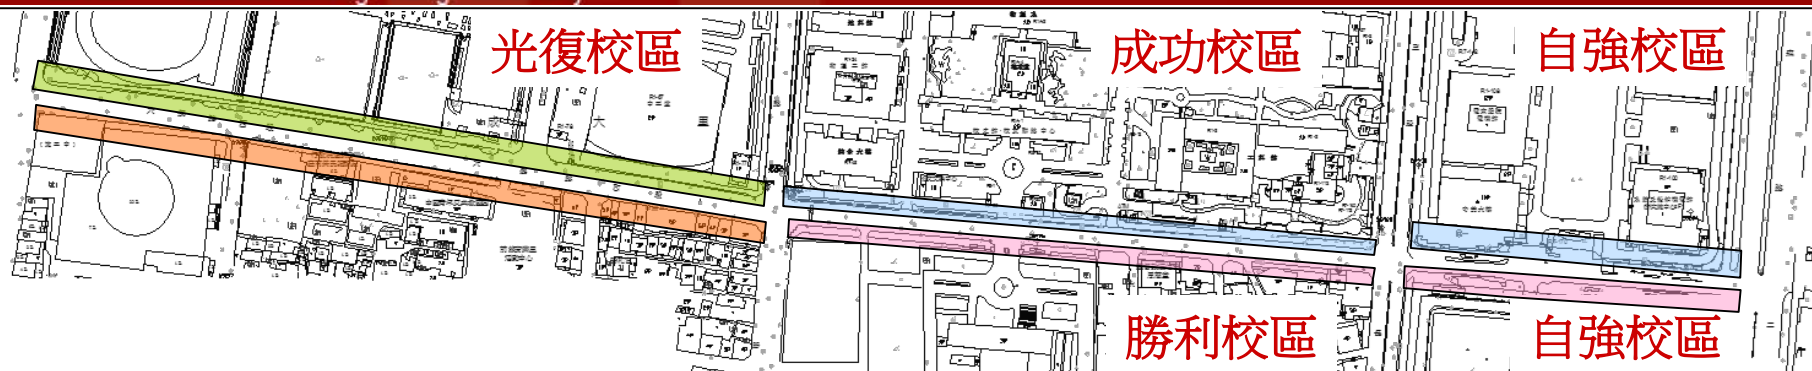

校區間通路 - 大學路人行徒步空間

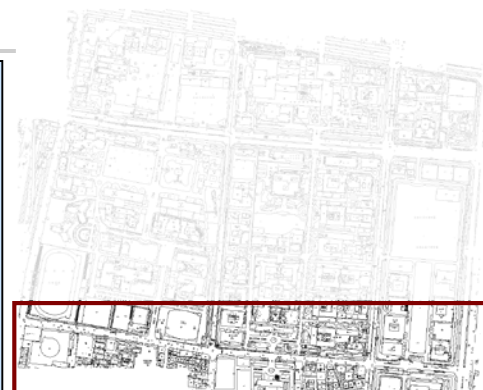

- 騎樓無法通行
- 路口等候空間不足
- 通路鋪面不平整，有阻礙
- 地面坡度大於1/15
- 通路淨寬小於130cm
- 車阻及輔助設施阻礙通行
- 路口坡道未設或坡度大於1/10

推動無障礙校園教育

1.申請經費補助

預定九十七年度第二學期申請補助

2.開設通識教育課程

- (1) 教育對象為全校學生。
- (2) 擬定無障礙教學大綱。
 - A.心理性無障礙校園環境。
 - B.物理性無障礙校園環境。
- (3) 培養師資與籌備教材。

3.舉辦無障礙校園關懷活動

- (1) 進行聽障體驗宣導。
- (2) 帶領學生體驗視障者黑暗的世界。
- (3) 肢體障礙體驗遊闖關活動。
- (4) 找尋生活中實質環境障礙。
- (5) 認識操作生活周遭的無障礙設備。

(通識教育課程之詳細內容請參閱資源教室資料)

教育部特殊教育通報網—無障礙環境現況調查

無障礙環境現況調查

基本資料		建物與設施		設施清單		設施統計		改善經費		勸驗紀錄		本校設施概況	
第一步驟 - 填寫基本資料...													
縣市	台南市			性別	☒ 男 ☐ 女								
學校名稱	成功大學			職稱									
學校地址	台南市 > 東區 > 大學路一號												
承辦姓名	柯建明			Email_01	s6112002@mail.ncku.edu.tw								
服務單位	國立成功大學			分機	50698								
聯絡電話	< 06 > 2757575			公務信箱									
傳真	< >			Email_02									
登入系統帳號	210005			Email_02									
密碼	2588												
備註													
最新登入之時間 2008/11/7 下午 02:54:00													
確認修改													

CopyRight SET 2005

基本資料
設施統計

無障礙環境現況調查

基本資料		建物與設施		設施清單		設施統計		改善經費		勸驗紀錄		本校設施概況	
第二步驟 - 填寫無障礙設施 第二步驟...													
新增一筆資料													
※ 請個別點選名稱入內,填寫設施其他相關資料 (新增建物說明)													
建物名稱		唯農大樓(97)		學校建物代號		R1-70-0							
法定應設設施項目	室外引導通路	坡道及扶手	避難層出入口	室內出入口	樓梯	廁所盥洗室							
	新增 1樓-正門側(97)	新增 1樓-正側(97)	新增 1樓-東側(97)	新增 1樓-側(97)	新增 1樓-東側(97)	1樓-側(97)							
其他項目	室內通路走廊	升降設備	浴室	觀景席	停車位								
	新增 1樓-側(97)	新增 1樓-側(97)	新增 1樓-側(97)	新增 1樓-側(97)	新增 1樓-側(97)								
建物名稱		學生活動中心(97)		學校建物代號		R1-72-0							
法定應設設施項目	室外引導通路	坡道及扶手	避難層出入口	室內出入口	樓梯	廁所盥洗室							
	新增 1樓-東側(97) 1樓-北側(97) 1樓-側(97) 1樓-側(97)	新增 1樓-東側(97) 1樓-北側(97) 1樓-側(97) 1樓-側(97)	新增 1樓-側(97)	新增 1樓-東側(97) 1樓-側(97)	新增 1樓-側(97) 1樓-西側(97) 1樓-東側(97) 1樓-地下室側(97)	1樓-側(97) 1樓-側(97) 1樓-側(97) 1樓-側(97)							

建物與設施
改善經費

無障礙環境現況調查

基本資料		建物與設施		設施清單		設施統計		改善經費		勸驗紀錄		本校設施概況	
顯示所有													
三、本校無障礙設施類別：													
序號	設施類別	調查現況											
No. 1	室外引導通路(97)	調查現況											
	建物名稱: 唯農大樓	地點	合格	尚需改善	應設未設置								
		1樓-正門側	*										
	建物名稱: 學生活動中心	調查現況											
		地點	合格	尚需改善	應設未設置								
		1樓-東側		*									
		地點	合格	尚需改善	應設未設置								
		1樓-北側		*									

設施清單
本校設施概況

無障礙環境現況調查

基本資料		建物與設施		設施清單		設施統計		改善經費		勸驗紀錄		本校設施概況	
四、本校無障礙設施統計：年度 97年度													
無障礙設施類別(97)		無障礙設施數量(處)											
表依法定建築物至少必須設置一處		97年度線上填報資料											
		85.11.27以前取得建築之「舊」建築物				85.11.27(含)以後取得建築之「新」建築物				未取得建築			
		合格	尚需改善	未設置	應設置	合格	尚需改善	未設置	應設置	合格	尚需改善	未設置	應設置
No.1	室外引導通路(97)	1	13	7	15	0	1	1	2	0	3	1	4
No.2	坡道及扶手(97)	0	21	5	15	0	3	1	2	0	5	1	4
No.3	避難層出入口(97)	1	1	13	15	0	0	2	2	0	0	4	4
No.4	室內出入口(97)	1	25	4	15	0	1	1	2	0	5	0	4
No.5	室內通路走廊	1	35	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
No.6	樓梯(97)	0	23	0	15	0	2	0	2	0	3	1	4
No.7	升降設備	0	21	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0

無障礙環境現況調查

基本資料		建物與設施		設施清單		設施統計		改善經費		勸驗紀錄		本校設施概況	
五、本校近年改善經費及未來預計編列經費 (管轄單位: 教育部)													
※ 本年度以前為實際補助金額及改善數量,本年度(含)以後為預估金額及預計改善數量! 列印與存檔													
經費來源(萬元)	94年度	95年度	96年度	97年度	98年度	99年度	100年度	101年度					
	85前/85後/未取得	85前/85後/未取得	85前/85後/未取得	85前/85後/未取得	85前/85後/未取得	85前/85後/未取得	85前/85後/未取得	85前/85後/未取得					
教育部補助	579	80	170	0		0		0					
學校自籌	45	45	182	100		0		0					
合計	624	125	352	100		0		0					
預計改善處	11	9	15	1		0		0					
編修該年度資料	修改(97)	修改(97)	修改(97)	修改(97)		修改(97)		修改(97)					
請在下面表格點選年度、建物區分,填寫經費,點選『確定』後,即可反映於上面表格內!													
年度	☒ 94年度 ☐ 95年度 ☐ 96年度 ☐ 97年度 ☐ 98年度 ☐ 99年度 ☐ 100年度 ☐ 101年度												
建物區分	☒ 85.11.27以前取得建築 ☐ 85.11.27以後取得建築 ☐ 未取得建築												
教育部補助	0 **經費填報以『萬元』為單位**												
學校自籌	0 **經費填報以『萬元』為單位**												
預計改善	0 處 預計全部改善完成 0 年 修改全部改善完成年度												
確定													

無障礙環境現況調查

基本資料		建物與設施		設施清單		設施統計		改善經費		勸驗紀錄		本校設施概況	
顯示所有													
年度 97年度 ☐ 顯示 97 年度新增建物: ☐ 設施: ☐													
預定改善年度: ☐ 改善的急迫性: ☐ 排序: ☒ 大樓名稱 ☐ 登錄日期													
編號	大樓名稱	設施項目	設施說明	樓層	方位	現況	預定改善年度	改善需求	登錄日期				
No. 1	大成廳(工設系)	坡道及扶手(97)	改善對策: 增設無障礙坡道。說明: 1. 設置無障礙坡道之造型與材料應考量古蹟歷史景觀風貌。2. 坡道設置應考量周邊既有排水系統,並避免與古蹟本體接合或遮擋,避免損及古蹟本體建築。3. 沿東南側入口側邊增設直線梯段式斜坡進行規劃設計。4. 考量周邊既有植栽綠美化保護。5. 斜坡寬度至少符合90cm,平台寬度至少150cm。6. 斜坡鋪面應考量防滑作用。	1樓	南	未改善	97	急需改善或設置	2008/8/26				
No. 2	大成廳(工設系)	室內出入口(97)		1樓	南	未改善	97	急需改善或設置	2008/8/26				



簡報結束

